

SERVICE TECHNICAL **news**

STN – DW – DE0606.1 – DEU

Indesit Company, Service Dept.

Titel : Bottichdichtung Geschirrspüler

betroffene Produkte

EVO3 Geschirrspüler:

gefundenener Fehler


Bottichdichtung defekt, Wasseraustritt im Frontbereich.

Auszuführender Eingriff

Alternativ, zum Tausch der Innentür samt Dichtung, kann die Bottichdichtung C00091543 verwendet werden

Benötigte Teile

Tankbodendichtung C00091543 und 3 Klammern C00140679 zur Sicherung am Bottichrand.

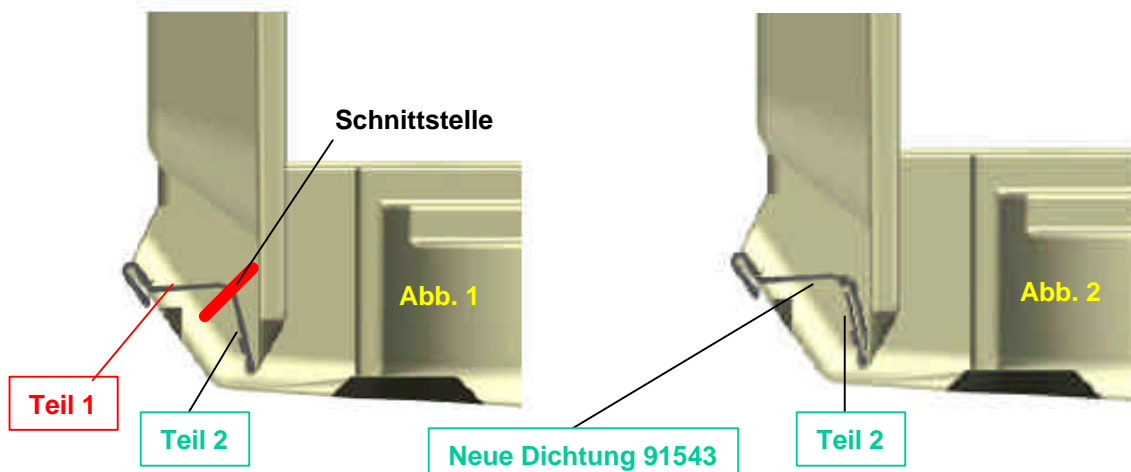

Die **ALTE** Dichtung ist in der kompletten Länge an der rot markierten Stelle zu schneiden



Achtung!!
Nur die alte, bereits montierte Dichtung einschneiden, **NICHT** die **NEUE**

Nach dem Schneiden der Dichtung ist das **Teil 1** zu entfernen. **Teil 2** bleibt an der Innentür befestigt und wird **nicht entfernt** (Abb. 1).

Die **neue Dichtung 91543** wird auf den Bottichrand aufgesetzt, hinter das **Teil 2** geschoben (Abb.2) und mit 3 Befestigungsklammern **C00140679** fixiert (bei 45-er Geschirrspülern 2 Klammern verwenden)

Für 45 cm Geschirrspüler kann diese Dichtung in der Länge verkürzt werden.